

CAT. NO. BB100N

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
NON-METALLIC ENCLOSURE
TYPES 4, 4X, 12**

NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.

CAUTION: Grounding plate must be assembled under conduit fitting locknut. Grounding conductor(s) must be connected.

NOTE: Conduit hub not included. Use ONLY Conduit Hub Listed/Certified for Types 4X and 12 applications.

Surface mounting hardware is **NOT** included.

NOTE: Use ONLY enclosed stainless steel mounting screws supplied to mount receptacle or inlet to this enclosure (discard mounting screws supplied with receptacle or inlet). Tighten mounting screws to 20 pound-inches (2.26 N·m).

**DIRECTIVES DE MONTAGE
BOÎTIER NON MÉTALLIQUE
DE TYPES 4, 4X, 12**

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.

ATTENTION: La platine de mise à la terre doit être placée sous le contre-écrou de l'accessoire de fixation du conduit.

Les conducteurs de mise à la terre doivent être connectés.

REMARQUE: Accessoire d'arrivée de conduit non inclus. Utiliser UNIQUEMENT des raccords d'arrivée de conduit homologués pour les installations de types 4X et 12.

Les accessoires de montage en surface **NE SONT PAS** inclus.

REMARQUE: Employer les vis de montage en acier inoxydable ci-incluses SEULEMENT, pour la fixation de la prise ou de l'entrée de courant dans ce boîtier (ignorer les vis de fixation fournies avec la prise ou l'entrée de courant). Serrer les vis de montage à un couple de 2.26 N·m.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
CAJA NO METÁLICA
DE TIPOS 4, 4X, 12**

AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.


CUIDADO: La placa de puesta a tierra debe colocarse debajo de la contratuerca del elemento de fijación del conduit. Los conductores de puesta a tierra deben estar conectados.

NOTA: El monitor no está incluido. Utilizar ÚNICAMENTE monitores homologados para aplicaciones de tipos 4X y 12.

Los accesorios de montaje superficial **NO ESTÁN** incluidos.

NOTA: Usar SOLAMENTE los tornillos de acero inoxidable incluidos para fijar la toma o la entrada de corriente a esta caja (descartar los tornillos de fijación provistos con el tomacorriente o la entrada de corriente). Apretar los tornillos de montaje con un par de 2.26 N·m.

- Receptacle or Inlet Grounding Conductor (bare, green or green/yellow)
Conducteur de mise à la terre de la prise ou de l'entrée de courant (nu, vert ou vert et jaune)
Conductor de puesta a tierra de la toma o de la entrada de corriente (desnudo, verde o verde y amarillo)
- Equipment grounding conductor (bare, green or green/yellow)
Conducteur de mise à la terre de l'appareil (nu, vert ou vert et jaune)
Conductor de puesta a tierra del equipo (desnudo, verde o verde y amarillo)

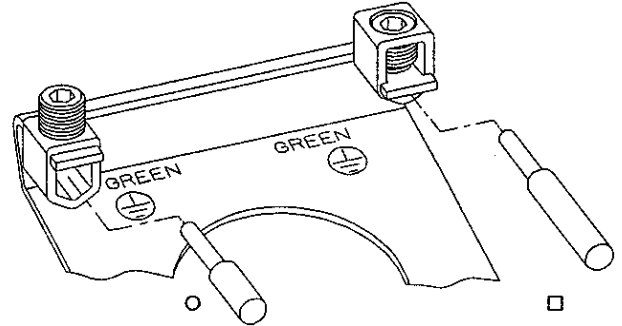

CAUTION: Use 8 AWG max. copper conductors only.

ATTENTION: Employer uniquement des conducteurs en cuivre de calibre maximum N° 8 AWG.

CUIDADO: Utilizar solamente conductores de cobre de calibre N° 8 AWG como máximo.

Use two box terminals supplied. Insert grounding conductor between grounding plate lug and box terminal. Tighten to 75 pound-inches (8.47 N·m). Do **NOT** clamp conductor directly under screw.

Employer deux cosses serre-fils fournies. Insérer le conducteur de mise à la terre entre le fond de la cosse et la languette de la plaque de mise à la terre. Serrer à un couple de 8.47 N·m. **NE PAS insérer le conducteur directement sous la vis de cosse.** Utilizar dos terminales con tornillo (provistos). Insertar el conductor de puesta a tierra entre la lengüeta de la placa de tierra y el fondo del terminal. Apretar con un par de 8.47 N·m. **NO insertar el conductor directamente debajo del tornillo.**

For Hubbell 100A Pin & Sleeve Receptacles or Inlets.

Pour les prises ou entrées de courant plots et douilles 100 A de Hubbell.

Para tomas o entradas de perno y manga de 100 A de Hubbell.

3100B4W	4100B12W	5100B5W
3100B6W	4100B5W	5100B7W
3100B7W	4100B7W	5100B9W
3125B6W	4100B9W	5125B6W
3100R3W	4125B6W	5100R5W
3100R4W	4100R12W	5100R7W
3100R6W	4100R5W	5100R9W
3100R7W	4100R7W	5125R6W
3100R9W	4100R9W	M5100B9R
3125R6W	4100R9WM2	M5100R9
	4125R6W	
	M4100B12R	
	M4100R12	



Wiring Device - Kellems